






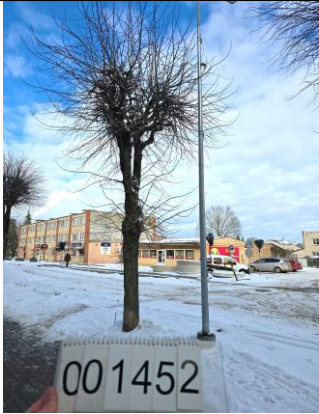












NPK/Numurs pie koka dabā	1/1441	2/1442	3/1443	4/1444	5/1445
Adrese	Bauska, Salātu iela	Bauska, Salātu iela	Bauska, Salātu iela	Bauska, Salātu iela	Bauska, Salātu iela
Kadastra vienības apzīmējums	40010050299	40010050299	40010050299	40010050299	40010050299
Taksons latīniski	<i>Tilia x europaea</i>	<i>Tilia x europaea</i>	<i>Tilia x europaea</i>	<i>Tilia x europaea</i>	<i>Tilia x europaea</i>
Taksons latviski	Holandes liepa	Holandes liepa	Holandes liepa	Holandes liepa	Holandes liepa
Stumbra apkārtmērs, m	0.57	0.60	0.47	0.62	0.54
Stumbra caurmērs, m (aprēķinātais)	0.18	0.19	0.15	0.20	0.17
Augstums, m	4	4	4	4	4
Vainaga platums, m	2	2	2	2	2
Vecumposms	V2	V2	V2	V2	V2
Vitalitāte	vidēja	vidēja	vidēja	vidēja	vidēja
Kopējā vērtība	vērtīgs	vērtīgs	vērtīgs	vērtīgs	vērtīgs
Fiziskais stāvoklis	5	4	5	5	5
Minimālā koka sakņu aizsargzona, m	1.8	1.9	1.5	2.0	1.7
Kritiskā koka sakņu aizsargzona, m	0.9	1.0	0.7	1.0	0.9
VĒRTĪBA/FIZISKAIS STĀVOKLIS	vērtīgs/5	vērtīgs/4	vērtīgs/5	vērtīgs/5	vērtīgs/5
Attēls					
Apraksts	h 3 m bijis galotņots, pēdējos gados lodveidā cirpts, nav koku aizsardzības vairogu, bojāta miza būvdarbu laikā, celma atvases	h 3 m bijis galotņots, pēdējos gados lodveidā cirpts, nav koku aizsardzības vairogu, bojāta miza būvdarbu laikā, stumbrs h 1 izlieks	h 3 m bijis galotņots, pēdējos gados lodveidā cirpts, nav koku aizsardzības vairogu, stumbrs izlieks	h 3 m bijis galotņots, pēdējos gados lodveidā cirpts, nav koku aizsardzības vairogu, mizas bojājumi, h 2 m V veidā 2 asis	h 3 m bijis galotņots, pēdējos gados lodveidā cirpts, nav koku aizsardzības vairogu
<b>BĪSTAMĪBA</b>	zema	zema	zema	zema	zema
Vides izmantošanas intensitāte	augsta	augsta	augsta	augsta	augsta
Sausie zari					
Bīstami zari					
Dobumzari					
Vainaga pacelšana ietves, brauktuves profilā					
Konkurējošo galotņu/stumbru redukcija					
Vainaga samazināšana					
Skeletzaru isināšana					
Koka stabilizācijas sistēmas					
Polardēšana/ cirpšana	1	1	1	1	1
Piejaujams likvidēt	1	1	1	1	1
Rekomendējoši likvidēt					
Atbilstība ĪADT kritērijiem					
Citas vērtības/piezīmes					
Kopšanas darbu prioritāte	B	B	B	B	B
Arborista darbs, h	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5

NPK/Numurs pie koka dabā	6/1446	7/1447	8/1448	9/1449
Adrese	Bauska, Salātu iela	Bauska, Salātu iela	Bauska, Salātu iela	Bauska, Salātu iela
Kadastra vienības apzīmējums	40010050299	40010050299	40010050299	40010050299
Taksons latīniski	<i>Tilia x europaea</i>	<i>Tilia x europaea</i>	<i>Tilia x europaea</i>	<i>Tilia x europaea</i>
Taksons latviski	Holandes liepa	Holandes liepa	Holandes liepa	Holandes liepa
Stumbra apkārtmērs, m	0.64	0.56	0.64	0.60
Stumbra caurmērs, m (aprēķinātais)	0.20	0.18	0.20	0.19
Augstums, m	4	4	4	4
Vainaga platums, m	2	2	2	2
Vecumposms	V2	V2	V2	V2
Vitalitāte	vidēja	vidēja	vidēja	vidēja
Kopējā vērtība	vērtīgs	vērtīgs	vērtīgs	vērtīgs
Fiziskais stāvoklis	5	5	5	4
Minimālā koka sakņu aizsargzona, m	2.0	1.8	2.0	1.9
Kritiskā koka sakņu aizsargzona, m	1.0	0.9	1.0	1.0
VĒRTĪBA/FIZISKAIS STĀVOKLIS	vērtīgs/5	vērtīgs/5	vērtīgs/5	vērtīgs/4
Attēls				
Apraksts	h 3 m bijis galotņots, pēdējos gados lodveidā cirpts, nav koku aizsardzības vairogu	h 3 m bijis galotņots, pēdējos gados lodveidā cirpts, nav koku aizsardzības vairogu, h 0,7 būtisks svaigs mizas bojājums	h 3 m bijis galotņots, pēdējos gados lodveidā cirpts, nav koku aizsardzības vairogu	h 3 m bijis galotņots, pēdējos gados lodveidā cirpts, nav koku aizsardzības vairogu, būtiski sakņu bojājumi, blakus augošo lielo koku nomākts
<b>BĪSTAMĪBA</b>	zema	zema	zema	zema
Vides izmantošanas intensitāte	augsta	augsta	augsta	augsta
Sausie zari				
Bīstami zari				
Dobumzari				
Vainaga pacelšana ietves, brauktuves profilā				
Konkurējošo galotņu/stumbru redukcija				
Vainaga samazināšana				
Skeletzaru isināšana				
Koka stabilizācijas sistēmas				
Polardēšana/ cirpšana	1	1	1	1
Piejaujams likvidēt	1	1	1	1
Rekomendējoši likvidēt				
Atbilstība ĪADT kritērijiem				
Citas vērtības/piezīmes				
Kopšanas darbu prioritāte	B	B	B	B
Arborista darbs, h	0.5	0.5	0.5	0.5

NPK/Numurs pie koka dabā	10/1450	11/1451	12/1452	13/1453	14/1454
Adrese	Bauska, Salātu iela	Bauska, Salātu iela	Bauska, Salātu iela	Bauska, Salātu iela	Bauska, Salātu iela
Kadastra vienības apzīmējums	40010050299	40010050299	40010050299	40010050299	40010050299
Taksons latīniski	<i>Tilia x europaea</i>	<i>Tilia x europaea</i>	<i>Tilia platyphyllos</i>	<i>Tilia x europaea</i>	<i>Tilia x europaea</i>
Taksons latviski	Holandes liepa	Holandes liepa	platlapu liepa	Holandes liepa	Holandes liepa
Stumbra apkārtmērs, m	0.85	1.02	0.96	0.90	0.85
Stumbra caurmērs, m (aprēķinātais)	0.27	0.32	0.31	0.29	0.27
Augstums, m	6	6	6	6	5
Vaināga platums, m	2	4	4	2	2
Vecumposms	V2	V2	V2	V2	V2
Vitalitāte	vidēja	vidēja	vidēja	vidēja	vidēja
Kopējā vērtība	vērtīgs	vērtīgs	vērtīgs	vērtīgs	vērtīgs
Fiziskais stāvoklis	4	5	5	5	5
Minimālā koka sakņu aizsargzona, m	2.7	3.2	3.1	2.9	2.7
Kritiskā koka sakņu aizsargzona, m	1.4	1.6	1.5	1.4	1.4
VĒRTĪBA/FIZISKAIS STĀVOKLIS	vērtīgs/4	vērtīgs/5	vērtīgs/5	vērtīgs/5	vērtīgs/5
Attēls					
Apraksts	h 5 m bijis galotņots, pēdējos gados lodveidā cirpts, nav koku aizsardzības vairogu, uz stumbra atvases, vainas neproporcionāli mazs, lielāko koku nomācīts	h 5 m bijis galotņots, pēdējos gados lodveidā cirpts, nav koku aizsardzības vairogu, bojājumi, h 2 m V veidā 2 asis	h 5 m bijis galotņots, pēdējos gados lodveidā cirpts, nav koku aizsardzības vairogu	h 4 m bijis galotņots, pēdējos gados lodveidā cirpts, nav koku aizsardzības vairogu	h 4 m bijis galotņots, pēdējos gados lodveidā cirpts, nav koku aizsardzības vairogu
<b>BĪSTAMĪBA</b>	zema	zema	zema	zema	zema
Vides izmantošanas intensitāte	augsta	augsta	augsta	augsta	augsta
Sausie zari					
Bīstami zari					
Dobumzari					
Vaināga pacelšana ietves, brauktuves profilā					
Konkurējošo galotņu/stumbru redukcija					
Vaināga samazināšana					
Skeletzaru isināšana					
Koka stabilizācijas sistēmas					
Polardēšana/ cirpšana	1	1	1	1	1
Piejaujams likvidēt	1	1	1	1	1
Rekomendējoši likvidēt					
Atbilstība ĪADT kritērijiem					
Citas vērtības/piezīmes					
Kopšanas darbu prioritāte	B	B	B	B	B
Arborista darbs, h	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5

NPK/Numurs pie koka dabā	15/1455	16/1456	17/1457	18/1458	19/1459
Adrese	Bauska, Salātu iela	Bauska, Salātu iela	Bauska, Salātu iela	Bauska, Salātu iela	Bauska, Salātu iela
Kadastra vienības apzīmējums	40010050299	40010050299	40010050299	40010050299	40010040256
Taksons latīniski	<i>Tilia x europaea</i>	<i>Tilia x europaea</i>	<i>Betula pendula</i>	<i>Betula pendula</i>	<i>Betula pendula</i>
Taksons latviski	Holandes liepa	Holandes liepa	āra bērzs	āra bērzs	āra bērzs
Stumbra apkārtmērs, m	0.72	0.88	1.04	0.99	1.02
Stumbra caurmērs, m (aprēķinātais)	0.23	0.28	0.33	0.32	0.32
Augstums, m	5	5	21	19	16
Vainaga platums, m	2	2	8	6	8
Vecumposms	V2	V2	V3	V3	V3
Vitalitāte	zema	zema	vidēja	vidēja	augsta
Kopējā vērtība	mazvērtīgs	mazvērtīgs	vērtīgs	vērtīgs	vērtīgs
Fiziskais stāvoklis	3	2	6	5	8
Minimālā koka sakņu aizsargzona, m	2.3	2.8	3.3	3.2	3.2
Kritiskā koka sakņu aizsargzona, m	1.1	1.4	1.7	1.6	1.6
VĒRTĪBA/FIZISKAIS STĀVOKLIS	mazvērtīgs/3	mazvērtīgs/2	vērtīgs/6	vērtīgs/5	vērtīgs/8
Attēls					
Apraksts	h 4 m bijis galotņots, pēdējos gados lodveidā cirpts, nav koku aizsardzības vairogu, vainags neproporcionāli mazs	h 4 m bijis galotņots, pēdējos gados lodveidā cirpts, nav koku aizsardzības vairogu, vainags neproporcionāls, mazs, stumbrā h 1 m dobums	eventuāli sakņu bojājumi	eventuāli sakņu bojājumi, iekalstoša galotne, stumbrā h 0-1m lokāls bojājums, h 3-4 m lielās nekorektas zaru zāģējuma rētas	
<b>BĪSTAMĪBA</b>	zema	zema	zema	zema	zema
Vides izmantošanas intensitāte	augsta	augsta	augsta	augsta	augsta
Sausie zari		1			
Bīstami zari					
Dobumzari					
Vainaga pacelšana ietves, brauktuves profilā					1
Konkurējošo galotņu/stumbru redukcija					
Vainaga samazināšana					
Skeletzaru isināšana					
Koka stabilizācijas sistēmas					
Polardēšana/ cirpšana	1	1			
Piejaujams likvidēt					
Rekomendējoši likvidēt	1	1			
Atbilstība ĪADT kritērijiem					
Citas vērtības/piezīmes					
Kopšanas darbu prioritāte	B	B	D	D	B
Arborista darbs, h	0.5	0.5			0.2

NPK/Numurs pie koka dabā	20/1460	21/1461	22/1462
Adrese	Bauska, Salātu iela	Bauska, Salātu iela	Bauska, Salātu iela
Kadastra vienības apzīmējums	40010040256	40010040256	40010040256
Taksons latīniski	<i>Betula pendula</i>	<i>Betula pendula</i>	<i>Betula pendula</i>
Taksons latviski	āra bērzs	āra bērzs	āra bērzs
Stumbra apkārtmērs, m	0.95	0.70	1.14
Stumbra caurmērs, m (aprēķinātais)	0.30	0.22	0.36
Augstums, m	17	19	23
Vainaga platums, m	6	6	8
Vecumposms	V3	V2	V3
Vitalitāte	vidēja	augsta	augsta
Kopējā vērtība	vērtīgs	vērtīgs	vērtīgs
Fiziskais stāvoklis	5	7	8
Minimālā koka sakņu aizsargzona, m	3.0	2.2	3.6
Kritiskā koka sakņu aizsargzona, m	1.5	1.1	1.8
VĒRTĪBA/FIZISKAIS STĀVOKLIS	vērtīgs/5	vērtīgs/7	vērtīgs/8
Attēls			
Apraksts	kokam aplauzti daži zari, vav stumbra aizsardzības būvdarbu laikā, galotne apgriezta, virs koka gaisvadu kabellīnija h 17 m		
<b>BĪSTAMĪBA</b>	zema	zema	zema
Vides izmantošanas intensitāte	augsta	augsta	augsta
Sausie zari			
Bīstami zari			
Dobumzari			
Vainaga pacelšana ietves, brauktuves profilā	1	1	1
Konkurējošo galotņu/stumbru redukcija			
Vainaga samazināšana			
Skeletzaru isināšana			
Koka stabilizācijas sistēmas			
Polardēšana/ cirpšana			
Piejaujams likvidēt	1		
Rekomendējoši likvidēt			
Atbilstība ĪADT kritērijiem			
Citas vērtības/piezīmes			
Kopšanas darbu prioritāte	B	B	B
Arborista darbs, h	1	0.2	0.2